

取扱説明書

正しい施工をしていただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
施工のあと、この取扱説明書を大切に保存してください。



CATV用 F 型 アルミラミネートケーブル

F-4C-FB-15 コネクタ

【工具の種類】

芯線圧着工具(FC-1 又は MC-26)、スパナ(2面幅が12及び14のもの)

【結線方法】

<p>1. ケーブルの切出し</p> <ol style="list-style-type: none">① 外被及び外部導体を先端から <u>19 mm</u> で切り離す。② 締付金具セットをケーブルに差し込む。③ 絶縁体を回転させ、絶縁体と外部導体(アルミラミネート)の間に隙間をもうけて補強スリーブを挿入しやすくする。④ 絶縁体を <u>4 mm</u> 残して切り離す。 <p>! 注意事項 ※印部の絶縁体に傷を付けない様に充分注意すること。</p>	
<p>2. 補強スリーブセットの挿入</p> <p><u>補強スリーブのツバがケーブルの外被にあたるまで挿入すること。</u></p> <p>! 注意事項 補強スリーブセットを挿入する際には、外部導体が押し込まれないようにすること。</p>	
<p>3. 中芯コンタクトの圧着</p> <ol style="list-style-type: none">① 中芯コンタクトの覗き穴から、<u>内部導体が見えることを確認する。</u>② できるだけ補強スリーブの近く(V部)で、中芯コンタクトを弊社芯線圧着工具(FC-1 又は MC-26)の 2.3 表示部 で圧着する。③ 編組をツバの外径に合わせて切り離す。(3重シールド) <p>! 注意事項 中芯コンタクトの圧着には、必ず弊社専用工具(FC-1 又は MC-26)を使用すること。</p>	
<p>4. シェルセットへの締め付け</p> <ol style="list-style-type: none">① ケーブル挿入済の補強スリーブセットをシェルセットに挿入する。② 締付金具セットの端面と、シェルセットのHカット部の端面が重なるまで締め込む。この際の締め付けトルクは、約 $4.9\text{N}\cdot\text{cm}$ ($50\text{kgf}\cdot\text{cm}$)。	

MANU113-R1.0

2005年03月 制定

二幸電気工業株式会社

〒115-0056 東京都北区西が丘 1-40-13

TEL 03-3900-1101